

AVALÚO DE VEHÍCULOS

Información General

Solicitado por:	Otras oficinas	BIENES ADQUIRIDOS	187	Fecha:	19 de enero de 2026		
Funcionario:	LIZETH ALVAREZ SANCHEZ			Orden:	9444	Año:	2026
Cliente:				Teléfono:	2211-1111		
Dirección:	BODEGA BCR CARTAGO. FRENTE A FERRETERIA EPA EN LA LIMA DE CARTAGO, 400 METROS ESTE DE LA ZONA FRANCA DE LA LIMA, PROVINCIA DE CARTAGO, SOBRE RUTA NACIONAL 2, INTERAMERICANA SUR.						
Plan de inversión	BIEN ADQUIRIDO	Moneda:	Colones	Monto:	2 950 000,00		
Tipo de avalúo	Consumo	Tipo de vehículo	Automóvil				

Datos Generales del vehículo

Propietario	BANCO DE COSTA RICA			No. De placa	BVF-231		
Marca:	GEELY	Año:	2021	No. De motor:	JL4G15M1UA9607916		
Categoría:	AUTOMOVIL	VIN:	LB37522Z4NL000828	Cilindrada:	1500 CC		
Estilo:	GX3	Dirección:	HIDRÁULICA	No. De cilindros:	4		
Carrocería:	TODO TERRENO 4 PUERTAS	Transmisión:	AUTOMÁTICA	Combustible:	GASOLINA		
Color:	BLANCO	Capacidad:	5 PERSONAS	RTV:	Vigente a enero 2025		
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1,180.00 KG	Kilometraje:	45,438 KM		
No. De chasis:	LB37522Z4NL000828	Uso:	PARTICULAR	Llantas:	205/60R16 (al 90%)		
Otras características:	El vehículo marca GEELY, modelo GX3, año 2021, motor 1.5 (1500 cc) es un SUV/Crossover de tracción delantera (FWD) de 5 pasajeros, con motor de 4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC DVVT, inyección MPI. Potencia de 102 hp. Transmisión automática CVT (transmisión continua variable), suspensión delantera McPherson con barra estabilizadora y trasera de barra de torsión con resortes. Posee 2 airbags, frenos ABS/EBD, pantalla EASY CONNECT de 8 pulgadas, maletero de 400 L. Frenos de disco en las cuatro ruedas.						
Fecha del estudio registral	19 de enero de 2025						

Estado de conservación y Liquidez

Estado General de Conservación	Vehículo en regular estado, externamente se observan varias rayaduras y golpes en carrocería: Pérdida de moldura en guardabarro trasero izquierdo, golpe en guardabarro delantero izquierdo que se extiende hacia la puerta del conductor, golpe en capó del motor pérdida de fijación en la moldura inferior del parachoques delantero, golpe y rayones en la puerta trasera derecha que se extiende al guardabarro, rayones en parachoques delantero y trasero. Internamente el vehículo se observa en buen estado, con desgaste normal por el uso, tapicería manchada de polvo, se logra el encendido del auto utilizando un cargador externo, ya que la batería se encontraba descargada. Vehículo ingresa el 21/08/2025 (llave 44) sin documentos abordó.						
Liquidez	Mediana	Si hay compradores y existe un mercado activo, sin embargo no se puede decir con certeza, ya sea por el precio o porque es un mercado limitado, que su venta se realizará en el corto plazo					

RESUMEN DE VALORACIÓN

Valor (¢)	₡ 5 600 000,0
Monto en letras:	(Cinco Millones Seiscientos Mil Colones Con 00 CENTIMOS.)

Observaciones y Notas importantes

No se realizan pruebas de ingeniería o cualquier otra comprobación al vehículo evaluado.

Se encontraron publicaciones activas con precio para comparables a la unidad evaluada. Las unidades se comercializan de forma activa en internet a través de la plataforma www.crautos.com

El Estudio Registral NO reporta gravámenes ni anotaciones, no tiene levantamientos. En consulta web del INS NO se tienen periodos de marchamos pendientes.

Fecha de inspección: 15 de enero de 2025

Valuador: Ing. Édgar Bejarano Bejarano

Cédula: 602510721

EDGAR ROMAN
BEJARANO
BEJARANO (FIRMA)

Firmado digitalmente por
EDGAR ROMAN BEJARANO
BEJARANO (FIRMA)
Fecha: 2026.01.23 03:56:47
-06'00'

Firma

Fecha:	19 de enero de 2026
---------------	---------------------

Orden:	9444	Año:	2026
---------------	------	-------------	------

REPORTE FOTOGRÁFICO No. 1



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA LATERAL DERECHA



VISTA INTERIOR



VIN



VISTA GENERAL DE CABINA



VISTA DE ASIENTOS POSTERIORES

Fecha de la inspección 15 de enero de 2025

Valuador: Ing. Édgar Bejarano Bejarano

Cédula: 602510721

Fecha: 19 de enero de 2026

Orden: 9444 Año: 2026

REPORTE FOTOGRÁFICO No. 2



PALANCA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA



VISTA DEL MOTOR




MALETERO



STICKERS



DAÑO EN CAPÓ DEL MOTOR

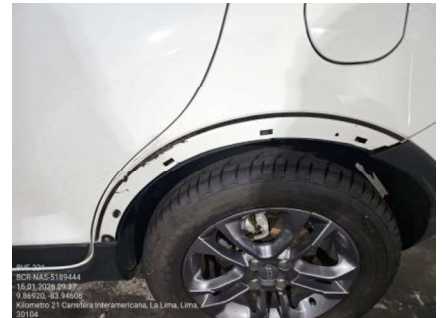

PÉRDIDA DE MOLDURA



GOLPE EN GUARDABARRO Y PUERTA



GOLPE EN PUERTA TRASERA Y GUARDABARRO



FALTA DE FIJACIÓN DE MOLDURA EN BÚMPER DELANTERO

Fecha de la inspección 15 de enero de 2025

Valuador: Ing. Édgar Bejarano Bejarano

Cédula: 602510721